


Foreløbig tilstandsrapport

Gammelsø Vænge

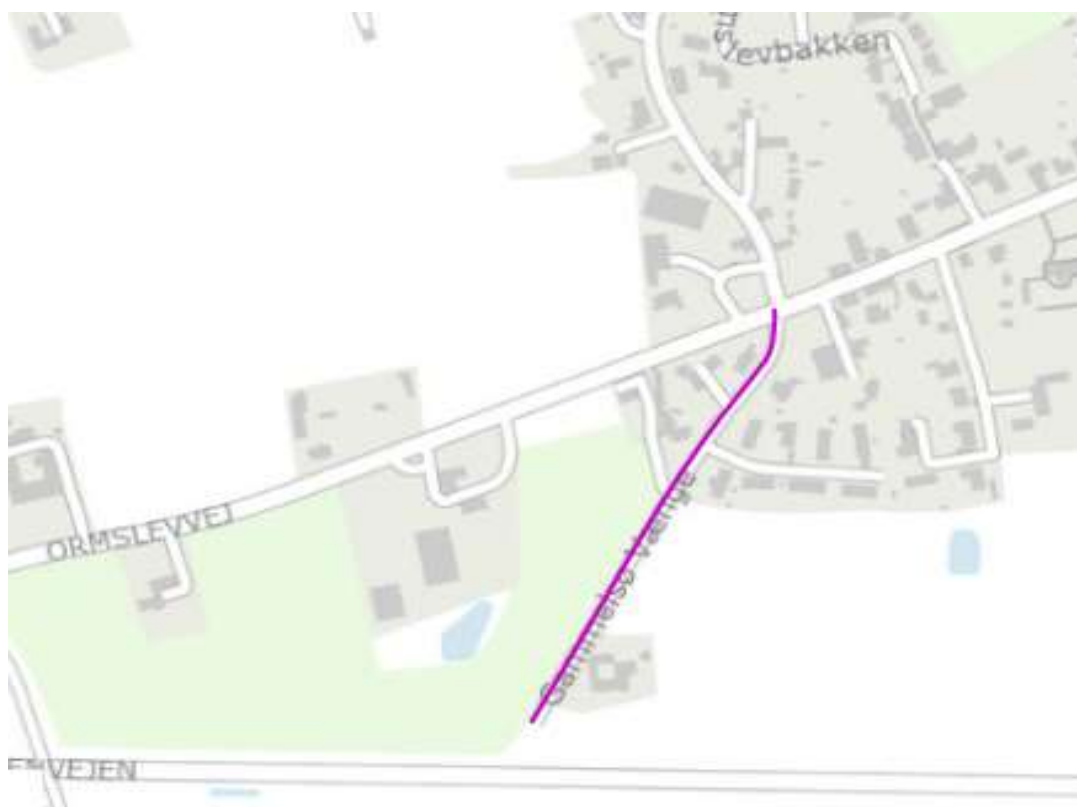

TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune


Tilstandsrapport



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Udarbejdet i henhold til :

<https://www.aarhus.dk/media/12106/saadan-belyses-vejens-tilstand.pdf>

| | |
|-----------------------------------|--|
| Vejnavn | Gammelsø Vænge |
| Vejnr. | 7512418.0 |
| Start ved | Ormslevvej |
| Beskrivelse af vejanlægget | Blind vej mod syd fra Ormslevvej |
| Resultat | Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| Noter | Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <i>Oplysninger om konstaterede trafikfarlige forhold eller andre forhold, som må udbedres før nedklassificering</i> 7 stk. kantsten skal rettes Aarhus Kommunes bemærkninger: Retablering Retablering ved nr. 2 bliver færdiggjort med slidlag. Sten- og flisebelægninger 7 stk. kantsten bliver rettet. |
| | Dato 06-04-2024  _____ Underskrift |
| | Dato _____ Underskrift |

SWECO 

Bilag 1.1



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|------------------------------|----------|-----|-----------|---------|
| Vejnavn | Gammelsø Vænge | | | | | | |
| Vejnr. | 7512418.0 | | | | | | |
| Start ved | Ormslevvej | | | | | | |
| Kørebane: | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bituminøs belægning: | Egnet for nedklassificering: | Ja | X | Nej | Bilag 2 | |
| <input type="checkbox"/> | Sten- og flisebelægning: | Egnet for nedklassificering: | Ja | | Nej | Bilag 3 | |
| <input type="checkbox"/> | Grusbelægning: | Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet | | | | | |
| Fortove / kantsten: | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Bituminøs belægning: | Egnet for nedklassificering: | Ja | | Nej | Bilag 2 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sten- og flisebelægning: | Egnet for nedklassificering: | Ja | | Nej | X | Bilag 3 |
| <input type="checkbox"/> | Grusbelægning: | Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet | | | | | |
| Afvanding | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Brønde | Egnet for nedklassificering: | Ja | X | Nej | Bilag 4.1 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ledninger | Egnet for nedklassificering: | Ja | X | Nej | Bilag 4.2 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Rabat/trug og grøft | Egnet for nedklassificering: | Ja | X | Nej | Bilag 4.3 | |
| Vejens udstyr | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv. | | Egnet for nedklassificering: | | | | |
| | | | Ja | X | Nej | Bilag 6 | |
| Øvrige forhold | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Bevoksning m.v.: | Er bevoksningen til fare eller gene for færdslen: | Ja | | Nej | X | |

Bilag 2

Eftersyn: Bituminøse belægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

| | | | |
|---|--|--|---|
| Vejnavn | Gammelsø Vænge | | |
| Vejnr. | 7512418.0 | | |
| Start ved | Ormslevvej | | |
| Egnethed for nedklassificering: | | | |
| Beregnet restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger: | | 74,8 % | |
| Er den beregnede restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger større end 25 % af den teoretiske, tekniske levetid: | | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold: | | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| Påtænkte udbedringsarbejder: (Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering) | | | |
| <u>Aarhus Kommunes kommentar:</u> | | | |
| Se Aarhus Kommunes kommentar til udbedringsarbejder på rapportens første side. | | | |
| Besigtigelse | Dato: | <u>27/5/2024</u> | Initialer: <u>JPP</u> |
| Besigtigelsesform | Visuel | X Foto | Videoptagelse |
| Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang: | | | |
| Vejens længde: | <u>329</u> meter | | |
| Vejens areal: | <u>1917</u> kvadratmeter | | |
| År for udlægning af slidlag (hvis kendt): | <u>0</u> | | |
| (Evt henvisning til tegning/bilag) | | | |
| Klassificering i henhold til trafikbelastning: | | | |
| Trafikklasse | T1 | | |
| T0 = | Fortove og cykelstier | | |
| T1 = | Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn | | |
| T2 let = | 1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn | | |
| T2 tung = | 11 - 75 lastbiler på vejen pr. døgn | | |

Bilag 2.1

Vurderingsskema: asfaltbelægning



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

| | | | | | |
|----------------------------|--|----------------|---|-------------------|----------------|
| | Gammelsø Vænge | | | | |
| Vejnavn | Vejnr. | 7512418.0 | | | |
| Start ved | Ormslevvej | | | | |
| | | | | | |
| Areal | 1917 | m2. | | | |
| Vejlængde | 329 | m. | | | % |
| Trafikklasse | T1 | | Levetid ny | 28,0 | år. |
| | | | Levetid nu | 20,9 | år. |
| | | | Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller | 20,9 | år. |
| | | | | | 74,8 |
| | | | | | 74,8 |
| Skadestype | Bedømmelse | | | | |
| | Hvad registreres | Skadens omfang | | Skades- faktor | Skadesgrad (4) |
| | | Abs. Mål | % | | |
| Langsgående revner | Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm | 5 | m. | 1,5 | 2 |
| | | | | af vejens længde | 3,04 |
| Samlingsrevner | Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i afaltsamlinger | 15 | m. | 4,6 | 1,5 |
| | | | | af vejens længde | 6,84 |
| Krakeleringer | Samlet areal af krakelerede områder | 0 | m2. | 0,0 | 14 |
| | | | | af vejens areal | 0,00 |
| Afskalninger | Samlet areal af afskalninger | 0 | m2. | 0,0 | 18 |
| | | | | af vejens areal | 0,00 |
| Slaghuller | Samlet areal af Slaghuller | 0 | m2. | 0,0 | 30 |
| | | | | af vejens areal | 0,00 |
| Lunker og sætninger (1) | Samlet areal af områder med lunke og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere | 0 | m2. | 0,0 | 17 |
| | | | | af vejens areal | 0,00 |
| Sporkøring (2) | Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere | 0 | m. | 0,0 | 1 |
| | | | | af vejens længde | |
| Udtørring (stentab) | Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab | 45 | m2. | 2,3 | 5 |
| | | | | af vejens areal | 11,74 |
| Lapper - pletvise | Samlet areal af lapper | 0 | m2. | 0,0 | 8 |
| | | | | af vejens areal | 0,00 |
| Andre Lapper (3) | Samlet areal af lapper | 25 | m2. | 1,3 | 1 |
| | | | | af vejens areal | 1,30 |
| | Skadessum total (5) | | | | 22,92 |
| | Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6) | | | | 22,92 |

Bilag 3

Eftersyn: Sten - og flisebelægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

| | | | | | |
|---|--|-----------|--------------------|-------------------|-------------|
| Vejnavn | Gammelsø Vænge | | | | |
| Vejnr. | 7512418.0 | | | | |
| Start ved | Ormslevvej | | | | |
| Egnethed for nedklassificering: | | | | | |
| Overholder tilstanden af alle elementer de anførte krav: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej | | | | | |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej | | | | | |
| Påtænkte udbedningsarbejder: (Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering) | | | | | |
| | | | | | |
| Besigtigelse | Dato: | 27/5/2024 | | Initialer: | JPP |
| Besigtigelsesform | Visuel | X | Foto | Videoptagelse | Andet _____ |
| Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang: | | | | | |
| | Sider m fortov/kantsten | | | Rækker fliser | |
| Fortovslængde: | 0 | 0 | meter | Antal fliser | 0 0 Stk. |
| Fortovsareal: | | | 0 m ² . | | |
| Kantstenslængde: | 2 | 85 | meter | Antal kantsten | 170 Stk. |
| Antal nedløbsriste: | | | 0 | | |
| År for Etablering (hvis kendt): | _____ | | | | |
| (Evt henvisning til tegning/bilag) | | | | | |
| Klassificering i henhold til trafikbelastning: | | | | | |
| Trafikklasse | T0 | | | | |
| T0 = | Fortove og cykelstier | | | | |
| T1 = | Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn | | | | |
| T2 let = | 1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn | | | | |
| T2 tung = | 10-20 lastbiler på vejen pr. døgn | | | | |

Bilag 3.1

Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

| Vejnavn | Gammelsø Vænge | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Vejnr. | 7512418.0 | | | | |
| Start ved | Ormslevvej | | | | |
| Besigtigelse | Dato: | <u>27/5/2024</u> | | Initialer: | <u>JPP</u> |
| Besigtigelsesform | Visuel | X | Foto | Videoptagelse | Andet _____ |
| Skadestyper | Bedømmelse (1) | | | | Bemærkninger |
| | Alvorlighed | Omfang | | Krav | |
| | | Abs. Mål | % | | |
| Kanter | Kant > 3 cm | m 0 | 0 | Må ikke forekomme | |
| Lunker og sætninger | Dybde > 4 cm | m ² 0 | 0 | Max 10 % | |
| Knækkede fliser | Alle | Stk 0 | 0 | Max 25 % | |
| Afskalninger | Alle | Stk 0 | 0 | Max 10 % | |
| Manglende sten og fliser | Alle | Stk 0 | 0 | Må ikke forekomme | |
| Manglende fugemateriale | Dybde > 2 cm | m ² 0 | 0 | Max 2 % | |
| Defekte kantsten (2) | Skadestype 1 | Stk 0 | 0 | Må ikke forekomme | |
| Ujævnt kantstensforløb (3) | Vertikalt > 2 cm Horisontalt > 5 cm | 7 0 | 4,118 0 | Må ikke forekomme | <i>Bliver rettet før overdragelse</i> |
| Ujævnt kantstensforløb (4) | Bortledning af vand til riste | m 0 | 0 | Ingen opstuvning over kantsten | |
| Skader ved riste, dæksler o.l. | Alle | Stk 0 | 0 | Skal kunne afvande | |
| Noter: | | | | | |
| Trafikklasse | T0 | | | | |
| T0 = | Fortove og cykelstier | | | | |

Bilag 4.1

Eftersyn: Afvanding - Nedløbsbrønde



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

| | | | |
|---|---|--|--|
| Vejnavn | Gammelsø Vænge | | |
| Vejnr. | 7512418.0 | | |
| Start ved | Ormslevvej | | |
| Egnethed for nedklassificering: | | | |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | | | |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej | | | |
| Påtænkte udbedringsarbejder: | | | |
| <hr/> | | | |
| Besigtigelse | Dato: | <u>27/5/2024</u> | Initialer: <u>JPP</u> |
| Besigtigelsesform | Visuel | X | Foto <input type="checkbox"/> Videooptagelse <input type="checkbox"/> Andet <input type="checkbox"/> |
| Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang: | | | |
| Årstal for etablering: <u>Ukendt</u> | | | |
| (Evt henvisning til tegning/bilag) | | | |
| Tilstand: | | | |
| | Materiale: | Tilstand(1): | Bemærkning: |
| Rist | | <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | 5 |
| Brønddel | <input checked="" type="checkbox"/> Plast | <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny | <input type="text" value="2"/> stk. plast |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Beton | <input checked="" type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig | <input type="text" value="3"/> stk. beton |
| | <input type="checkbox"/> Andet | <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | |
| Noter: | | | |
| <hr/> | | | |

Bilag 4.2

Eftersyn: Afvanding - Stikledninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

| | | | |
|--|---|---|------------------------------|
| Vejnavn | Gammelsø Vænge | | |
| Vejnr. | 7512418.0 | | |
| Start ved | Ormslevvej | | |
| Egnethed for nedklassificering: | | | |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold: | | | |
| | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | |
| Påtænkte udbedringsarbejder: | | | |
| | | | |
| Besigtigelse | Dato: | <u>27/5/2024</u> | Initialer: <u>JPP</u> |
| Besigtigelsesform | Visuel | X | Foto |
| | | | Videoptagelse |
| | | | Andet _____ |
| Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang: | | | |
| Årstal for etablering: <u>Ukendt</u> | | | |
| (Evt henvisning til tegning/bilag) | | | |
| Tilstand: | | | |
| | Materiale: | Tilstand(1): | Bemærkning: |
| Stikledning | <input type="checkbox"/> Plast | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Beton | <input checked="" type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig | |
| | <input type="checkbox"/> Andet | <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | |
| Drænledning | <input type="checkbox"/> Plast | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny | |
| | <input type="checkbox"/> Beton | <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig | |
| | <input type="checkbox"/> Andet | <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | |
| Noter: | | | |
| Afvandesoverfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat: | | | |
| | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | |

Bilag 4.3

Eftersyn: Afvanding - rabatter og grøfter



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

| | | | |
|---|--|--|------------------------------|
| Vejnavn | Gammelsø Vænge | | |
| Vejnr. | 7512418.0 | | |
| Start ved | Ormslevvej | | |
| Egnethed for nedklassificering: | | | |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold: | | | |
| | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | |
| Påtænkte udbedningsarbejder: | | | |
| | | | |
| Besigtigelse | Dato: | <u>27/5/2024</u> | Initialer: <u>JPP</u> |
| Besigtigelsesform | Visuel | Foto | Videoptagelse Andet _____ |
| Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang: | | | |
| Årstal for etablering: _____ | | | |
| (Evt henvisning til tegning/bilag) | | | |
| Tilstand: | | | |
| | Materiale: | Tilstand(1): | Bemærkning: |
| Rabat/trug: | | <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | |
| Grøft: | | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | |
| Noter: | | | |
| | | | |

Bilag 6

Eftersyn: Vejens udstyr



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

| | | | |
|---|--|---|------------------------------|
| Vejnavn | Gammelsø Vænge | | |
| Vejnr. | 7512418.0 | | |
| Start ved | Ormslevvej | | |
| Egnethed for nedklassificering: | | | |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold: | | | |
| | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | |
| Påtænkte udbedningsarbejder: | | | |
| | | | |
| Besigtigelse | Dato: | <u>27/5/2024</u> | Initialer: <u>JPP</u> |
| Besigtigelsesform | Visuel | X | Foto |
| | | | Videoptagelse |
| | | | Andet _____ |
| Beskrivelse af element: | | | |
| Årstal for etablering: <u>Ukendt</u> | | | |
| (Evt henvisning til tegning/bilag) | | | |
| Tilstand: | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny | Omfang (%): | <u>100</u> | Bemærkning: |
| <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig | _____ | _____ | <u>Skilte og afmærkning</u> |
| <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | _____ | _____ | _____ |
| Noter: | | | |
| | | | |