



27. november 2025
Side 1 af 5

Tilsynsrapport 2025, Skejbygårdsvejbeholderen

Aarhus Kommune har den 26. november 2025 ført tilsyn med Aarhus Vands rentvandsbeholdere beliggende på Skejbygårdsvej 27, 8240 Risskov.

Tilsynet blev udført af Pernille Groth, Aarhus Kommune.

Tilstede fra Aarhus Vand Rasmus Bærentzen og Mads Palmelund Johansen.

Hygiejnen er generelt høj. Bygningen, beholderne, installationerne og pumperne er bærer præg af at være driftet professionelt.

Inspektion af rentvandstank

Betontanken blev sidst inspiceret i maj 2022.

Ved inspektionen blev der observeret løse rødder i tanken. Der var ikke tegn på utætheder i tanken, og derfor menes rødderne at stamme fra ledningsnettet. Tanken skal inspiceres igen i 2027 jf. AaV's egen risikovurdering for beholderinspektioner.

Træer og større bevoksning fjernet ved beholder

AaV har fjernet flere træer og andet større bevoksning omkring beholderbygningen for at minimere risikoen for indtrængning af rødder.

Forsyning i beredskabssituationer

Beholderne kan forsyne i et vidst omfang pt. ved strømsvigt. AaV arbejder i øjeblikket på at klarlægge om, og hvor det er muligt at opsætte nødgeneratorer.

Næste ordinære tilsyn er i **2028**.

Med venlig hilsen
Aarhus Kommune

Pernille Groth
Miljøsagsbehandler

Rikke Sørensen (ks)
Geolog

TEKNIK OG MILJØ

By og Natur
Aarhus Kommune

Natur og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Direkte telefon: 20 56 84 78

Sag: GEO-2025-004303
Dokumentnummer:
15405668

Sagsbehandler:
Pernille Groth



Tilsynsrapport – beholdere/pumpestationer

27. november 2025
Side 2 af 5

Kommune:	Aarhus Kommune
Anlæg:	Skejbygårdsvej beholderen, Aarhus Vand
Tilsynsdato:	26. november 2025
Repræsentant for Århus Vand:	Rasmus Bærentzen og Mads Palmelund Johansen
Tilsynsførende:	Pernille Groth, Aarhus Kommune
Bemærkninger:	Beholderen fremstår pæn og velholdt. Beholderen udgøres af i alt tre beholdere, en gammel betonbeholder på 1500 m ³ samt to nye i rustfrit stål, der hver rummer 780 m ³ . Beholderen modtager vand fra Truelsbjergværket samt Elstedværket.





Bygninger og inventar

27. november 2025
Side 3 af 5

Rentvandsbeholder – højdebeholder – vandtårn			
Indhegnet	Ja X	Nej	
Utætheder	Ja	Nej X	
Aflåst dør eller lem	Ja X	Nej	
Ventilationsåbn. beskyttet	Ja X	Nej	
Overløbsrør beskyttet	Ja X	Nej	
Renholdt og ryddeligt	Ja X	Nej	
Bemærkninger: Under de to beholdere af rustfrit stål, er der etableret sladredræn, for at opdage eventuelle lækager omkring stolperne inde i beholderne.			
Vedligeholdelsestilstand			
Udv. vedligeholdelse af bygning	God X	Acceptabel	Dårlig
Indv. vedligeholdelse af bygning	God X	Acceptabel	Dårlig
Rentvandspumper Antal: 5	God X	Acceptabel	Dårlig
Plac. af prøvetagningshane ok	Ja X	Nej	
Hjælpemaskiner f.eks. kompressor	God X	Acceptabel	Dårlig
Vandmålere	God X	Acceptabel	Dårlig
Andre instrumenter, herunder affugter	God X	Acceptabel	Dårlig
Ventiler og styreorganer	God X	Acceptabel	Dårlig
Synlige rør	God X	Acceptabel	Dårlig
El-installation	God X	Acceptabel	Dårlig
Bemærkninger: Membran rundt om bygningen er under udbedring. Membranen er gennemtiden mørnet af solen ved terræn, og slutter derfor ikke tæt ind mod bygningen.			
Sikkerhedsforhold	Gode X	Acceptable	Dårlige
Bemærkninger:			



Adgang gl. rentvandsbeholder. Næste kontrol 2027




Rustfri stålbeholder på 780 m³



Indkig i stålbeholder. Bunden.



Mærkat på den ene af to stålbeholdere

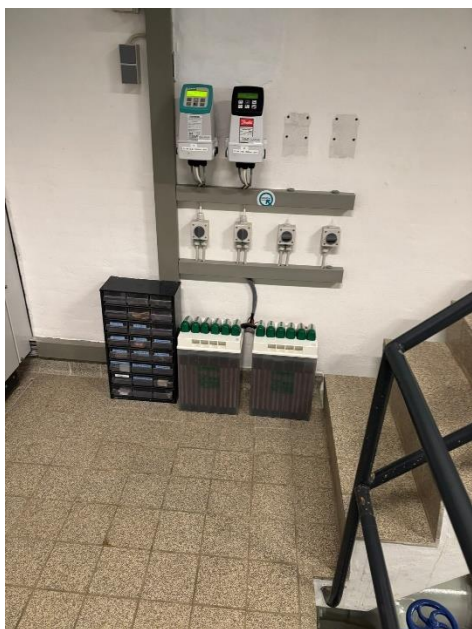

Batterier til styresystemet (6 timer) i tilfælde af strømsvigt



Træer ved beholderbygning fjernet

november 2025
5 af 5