


Foreløbig tilstandsrapport

Haurumsvej

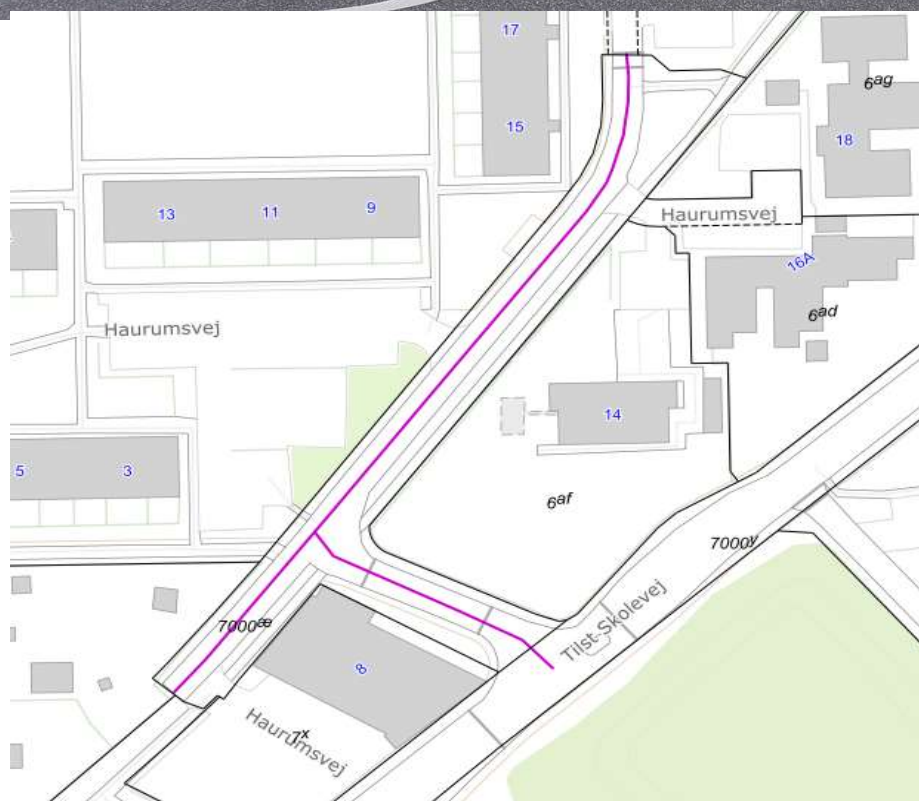

TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Foreløbig tilstandsrapport



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Udarbejdet i henhold til :

<https://aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-grundejere/omklassificering-af-offentlige-veje-til-private-faellesveje/spoergsmaal-og-svar/tilstandsrapporter>

Vejnavn	Haurumsvej
Vejnr.	7512997.0
Start ved	Tilst Skolevej
Beskrivelse af vejanlægget	Vej fra Tilst Skolevej mod vest og nord samt syd. Revideret 19-09-2025 med forlængelse af ekstra vejlængde og sti i vejens højre side. Fliser af varierende størrelse - både storformat og 20 x 40 cm
Resultat	Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: ☒ Ja ☐ Nej Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering ☐ Ja ☒ Nej
Noter	Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: ☐ Ja ☒ Nej <i>Oplysninger om konstaterede trafikfarlige forhold eller andre forhold, som må udbedres før nedklassificering, og forventet tidspunkt for istandsættelse.</i> Kantsten langs asfaltsti i højre side har efter asfaltering 2025 kun til formål at være sidestøtte for asfaltbelægningen. Aarhus Kommunes bemærkninger: Sten- og flisebelægning Alle knækkede fliser bliver udskiftet.
	Dato 17/09/2025 Revision 2025-19-09  _____ Underskrift SWECO 
	Dato _____ Underskrift

Bilag 1.1



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Haurumsvej					
Vejnr.	7512997.0					
Start ved	Tilst Skolevej					
Kørebane:						
☒	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 2
☐	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	Bilag 3
☐	Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet				
Fortove / kantsten:						
☒	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 2
☒	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 3
☐	Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet				
☒	Brønde	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 4.1
☒	Ledninger	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 4.2
☒	Rabat/trug og grøft	Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 4.3
Vejens udstyr						
☒	Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv.					
		Egnet for nedklassificering:	Ja	X	Nej	Bilag 6
Øvrige forhold						
☒	Bevoksning m.v.:	Er bevoksningen til fare eller gene for færdslen:	Ja		Nej	X

Eftersyn: Bituminøse belægninger



Vejnavn	Haurumsvej					
Vejnr.	7512997.0					
Start ved	Tilst Skolevej					
Egnethed for nedklassificering:						
Beregnet restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger:				60,8 %	Vej	
				78,5 %	Sti	
Er den beregnede restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger større end 25 % af den teoretiske, tekniske levetid:				☒ Ja	☐ Nej	Vej
				☒ Ja	☐ Nej	Sti
Er der konstateret trafikfarlige forhold:				☐ Ja	☒ Nej	
Påtænkte udbedringsarbejder: (Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering)						
<u>Aarhus Kommunes kommentar:</u>						
Besigtigelse	Dato:	14/07/2025		Initialer:	JPP	
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto	Videooptagelse		
Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:						
Vejens længde:			224 meter			
Vejens areal:			1250 kvadratmeter			
År for udlægning af slidlag (hvis kendt):			0			
(Evt henvisning til tegning/bilag)						
Klassificering i henhold til trafikbelastning:						
Trafikklasse	T2 let					
T0 =	Fortove og cykelstier					
T1=	Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn					
T2 let=	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn					
T2 tung=	11 - 75 lastbiler på vejen pr. døgn					

Bilag 2.1

Vurderingsskema: asfaltbelægning



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

	Haurumsvej					
Vejnavn	Vejnr.	7512997.0				
Start ved	Tilst Skolevej					
Areal	1344	m2.				
Vejlængde	224	m.			%	
Trafikklasse	T2 let		Levetid ny	25,0	år.	
			Levetid nu	15,2	år.	
			Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller	15,2	år.	
Skadestype	Bedømmelse					
	Hvad registreres	Skadens omfang		Skadesfaktor	Skadesgrad (4)	
		Abs. Mål	%			
Langsgående revner	Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm			2	0,00	
		0	m.			0,0
						af vejens længde
Samlingsrevner	Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger			1,5	100,45	
		150	m.			67,0
						af vejens længde
Krakeleringer	Samlet areal af krakelerede områder			14	0,00	
		0	m2.			0,0
						af vejens areal
Afskalninger	Samlet areal af afskalninger			18	0,00	
		0	m2.			0,0
						af vejens areal
Slaghuller	Samlet areal af Slaghuller			30	0,00	
		0	m2.			0,0
						af vejens areal
Lunker og sætninger (1)	Samlet areal af områder med lunke og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere			17	0,00	
		0	m2.			0,0
						af vejens areal
Sporkøring (2)	Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere			1		
		0	m.			0,0
						af vejens længde
Udtørring (stentab)	Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab			5	18,60	
		50	m2.			3,7
Lapper - pletvise	Samlet areal af lapper			8	0,00	
		0	m2.			0,0
						af vejens areal
Andre Lapper (3)	Samlet areal af lapper			1	0,00	
		0	m2.			0,0
						af vejens areal
	Skadessum total (5)				119,05	
	Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)				119,05	

Bilag 2.1

Vurderingsskema: asfaltbelægning



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

	Haurumsvej					
Vejnavn	Vejnr.	7512997.0				
Start ved	Tilst Skolevej					
Areal	219	m2.				
Vejlængde	133	m.			%	
Trafikklasse	T1		Levetid ny	28,0	år.	
			Levetid nu	21,4	år.	
			Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller	21,4	år.	
Bedømmelse						
	Hvad registreres	Skadens omfang		Skadesfaktor	Skadesgrad (4)	
		Abs. Mål	%			
Langsgående revner	Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm			2	9,02	
		6	m.			4,5
						af vejens længde
Samlingsrevner	Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger			1,5	5,64	
		5	m.			3,8
						af vejens længde
Kracleringer	Samlet areal af kraclerede områder	0	m2.	14	0,00	
						af vejens areal
Afskalninger	Samlet areal af afskalninger	0	m2.	18	0,00	
						af vejens areal
Slaghuller	Samlet areal af Slaghuller	0	m2.	30	0,00	
						af vejens areal
Lunker og sætninger (1)	Samlet areal af områder med lunke og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere			17	0,00	
		0	m2.			0,0
						af vejens areal
Sporkøring (2)	Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere			1		
		0	m.			0,0
						af vejens længde
Udtørring (stentab)	Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab	0	m2.	5	0,00	
						af vejens areal
Lapper - pletvise	Samlet areal af lapper	0	m2.	8	0,00	
						af vejens areal
Andre Lapper (3)	Samlet areal af lapper	0	m2.	1	0,00	
						af vejens areal
	Skadessum total (5)				14,66	
	Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)				14,66	

Eftersyn: Sten - og flisebelægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Haurumsvej				
Vejnr.	7512997.0				
Start ved	Tilst Skolevej				
Egnethed for nedklassificering:					
Overholder tilstanden af alle elementer de anførte krav:				☒ Ja	☐ Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:				☐ Ja	☒ Nej
Påtænkte udbedringsarbejder: (Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering)					
Besigtigelse	Dato:	14/07/2025		Initialer:	JPP
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto	Videoptagelse	Andet _____
Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:					
		Sider m fortov/kantsten	Rækker fliser		
Fortovslængde:	2	111 meter	Antal fliser	2	1076 Stk. talt
Fortovsareal:		230 m ² .			
Kantstenslængde:	2	175 meter	Antal kantsten		350 Stk.
Antal nedløbsriste:		0			
År for Etablering (hvis kendt):					
(Evt henvisning til tegning/bilag)					
Klassificering i henhold til trafikbelastning:					
Trafikklasse	T0				
T0 =	Fortove og cykelstier				
T1=	Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn				
T2 let=	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn				
T2 tung=	10-20lastbiler på vejen pr. døgn				

Bilag 3.1

Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Haurumsvej				
Vejnr.	7512997.0				
Start ved	Tilst Skolevej				
Besigtigelse	Dato:	14/07/2025		Initialer:	JPP
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto	Videooptagelse	Andet _____
Skadestyper	Bedømmelse (1)				Bemærkninger
	Alvorlighed	Omfang		Krav	
		Abs. Mål	%		
Kanter	Kant > 3 cm	m 0	0	Må ikke forekomme	
Lunker og sætninger	Dybde > 4 cm	m2 0	0	Max 10 %	
Knækkede fliser	Alle	Stk 139	12,92	Max 25 %	
Afskalninger	Alle	Stk 0	0	Max 10 %	
Manglende sten og fliser	Alle	Stk 0	0	Må ikke forekomme	
Manglende fugemateriale	Dybde > 2 cm	m2 0	0	Max 2 %	
Defekte kantsten (2)	Skadestype 1	Stk	0	Må ikke forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (3)	Vertikalt > 2 cm Horisontalt > 5 cm	7 0	0	Må ikke forekomme	Ikke kritisk da disse ligger langs græsrabat.
Ujævnt kantstensforløb (4)	Bortledning af vand til riste	m 0	0	Ingen opstuvning over kantsten	
Skader ved riste, dæksler o.l.	Alle	Stk 0	0	Skal kunne afvande	
Noter:					
Kantsten langs asfaltsti i højre side har efter asfaltering 2025 kun til formål at være sidestøtte for asfaltbelægningen.					
Trafikklasse	T0				
T0 =	Fortove og cykelstier				

Bilag 4.1

Eftersyn: Afvanding - Nedløbsbrønde



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Haurumsvej				
Vejnr.	7512997.0				
Start ved	Tilst Skolevej				
Egnethed for nedklassificering:					
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):		☒ Ja	☐ Nej		
Er der konstateret trafikfarlige forhold:		☐ Ja	☒ Nej		
Påtænkte udbedringsarbejder:					
Besigtigelse	Dato:	<u>14/07/2025</u>	Initialer: <u>JPP</u>		
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto Videoptagelse Andet _____		
Årstal for etablering:		<u>Ukendt</u>			
(Evt henvisning til tegning/bilag)					
Tilstand:					
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:		
Rist		☒ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	4		
Brønddel	☒ Plast ☐ Beton ☐ Andet	☒ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	<table border="1"><tr><td>4</td></tr><tr><td></td></tr></table> stk. plast stk. beton	4	
4					
Noter:					

Bilag 4.2

Eftersyn: Afvanding - Stikledninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Haurumsvej				
Vejnr.	7512997.0				
Start ved	Tilst Skolevej				
Egnethed for nedklassificering:					
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):					☒ Ja ☐ Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:					☐ Ja ☒ Nej
Påtænkte udbedringsarbejder:					
Besigtigelse	Dato:	14/07/2025		Initialer:	JPP
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto	Videoptagelse	Andet _____
Årstal for etablering:		Ukendt			
(Evt henvisning til tegning/bilag)					
Tilstand:					
	Materiale:	Tilstand(1):		Bemærkning:	
Stikledning	☐ Plast	☐ (a) God, som ny			
	☒ Beton	☒ (b) Mindre god, men funktionsduelig			
	☐ Andet	☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig			
Drænledning	☐ Plast	☐ (a) God, som ny			
	☐ Beton	☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig			
	☐ Andet	☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig			
Noter:					
Afvandesoverfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat:					☐ Ja ☒ Nej

Bilag 4.3

Eftersyn: Afvanding - rabatter og grøfter



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Haurumsvej		
Vejnr.	7512997.0		
Start ved	Tilst Skolevej		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): ☒ Ja ☐ Nej			
Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej			
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>14/07/2025</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	Foto	Videoptagelse Andet _____
Årstal for etablering: _____			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Rabat/trug:		☐ (a) God, som ny ☒ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Grøft:		☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			

Eftersyn: Vejens udstyr



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn		Haurumsvej	
Vejnr.		7512997.0	
Start ved		Tilst Skolevej	
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):		☒ Ja ☐ Nej	
Er der konstateret trafikfarlige forhold:		☐ Ja ☒ Nej	
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse		Dato:	14/07/2025
Besigtigelsesform		Initialer:	JPP
Visuel		X	Foto
Videooptagelse		Andet	_____
Årstal for etablering:		Ukendt	
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
☒ (a) God, som ny	Omfang (%):	Bemærkning:	
☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig	100	Vejmarkering og skilte	
☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	_____	_____	
	_____	_____	
Noter:			