


Foreløbig tilstandsrapport

Haurumsvej

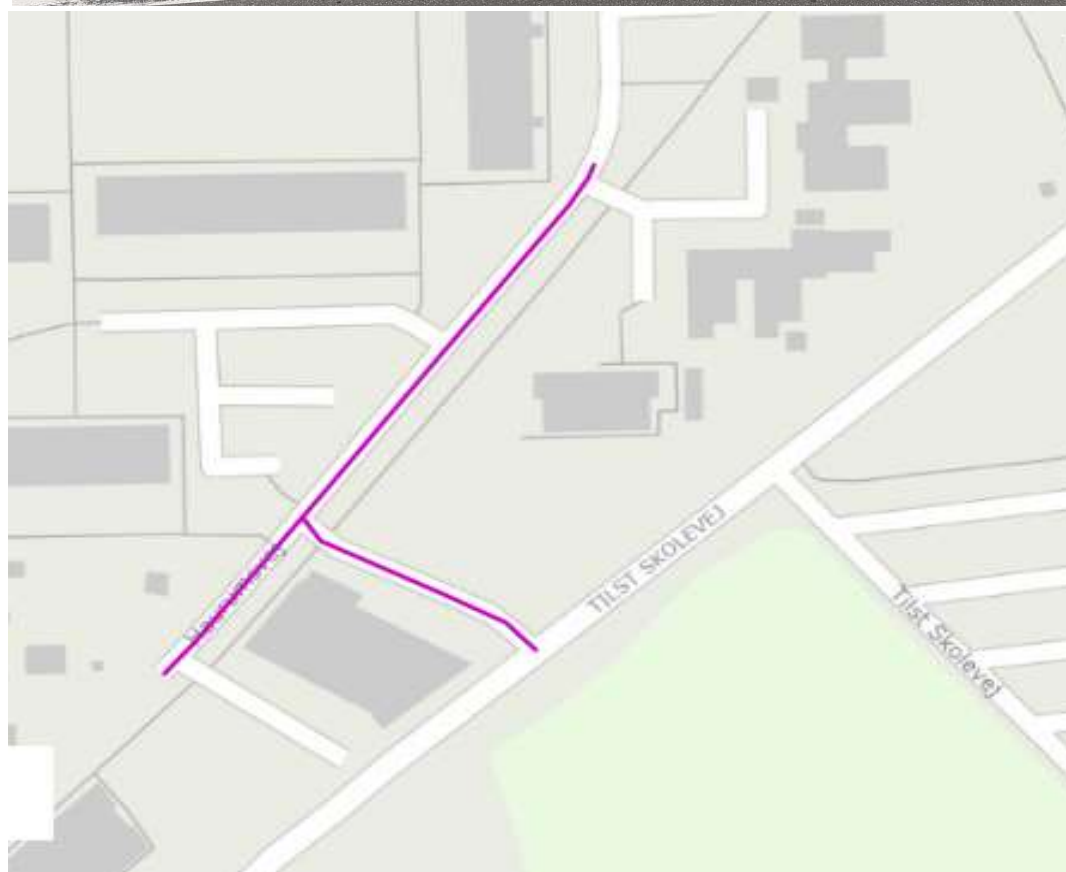

TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Tilstandsrapport



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Udarbejdet i henhold til :

<https://www.aarhus.dk/media/12106/saadan-belyses-vejens-tilstand.pdf>

Vejnavn	Haurumsvej
Vejnr.	7512997.0
Start ved	Tilst Skolevej
Beskrivelse af vejanlægget	Vej fra Tilst Skolevej mod vest og Nord. Revisionen per 2025-08-08 vedrører medtagelse af 88 m. sti med asfalt i højre side.
Resultat	Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: ☐ Ja ☒ Nej Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering ☐ Ja ☒ Nej
Noter	Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: ☒ Ja ☐ Nej <i>Oplysninger om konstaterede trafikfarlige forhold eller andre forhold, som må udbedres før nedklassificering, og forventet tidspunkt for istandsættelse.</i> Vejen skal have nyt slidlag. 5 defekte kantsten skal skiftes, Aarhus Kommunes bemærkninger: Sten- og flisebelægning Alle knækkede fliser vil blive udskiftet. 5 defekte kantsten bliver udskiftet. Bituminøse belægninger (asfalt belægning) Vejen får nyt slidlag til sommer 2025.
	Dato 03-06-2022 Revision 2025-08-08  _____ Underskrift SWECO 
	Dato _____ Underskrift

Bilag 1.1



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Haurumsvej				
Vejnr.	7512997.0				
Start ved	Tilst Skolevej				
Kørebane:					
☒	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	Nej X	Bilag 2
☐	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	Nej	Bilag 3
☐	Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet			
Fortove / kantsten:					
☐	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	Nej	Bilag 2
☒	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	Nej X	Bilag 3
☐	Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet			
Se Aarhus Kommunes kommentar til udberingsarbejder på rapportens første side.					
☒	Brønde	Egnet for nedklassificering:	Ja X	Nej	Bilag 4.1
☒	Ledninger	Egnet for nedklassificering:	Ja X	Nej	Bilag 4.2
☒	Rabat/trug og grøft	Egnet for nedklassificering:	Ja X	Nej	Bilag 4.3
Vejens udstyr					
☒	Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv.	Egnet for nedklassificering:	Ja X	Nej	Bilag 6
Øvrige forhold					
☒	Bevoksning m.v.:	Er bevoksningen til fare eller gene for færdslen:	Ja	Nej X	

Bilag 2

Eftersyn: Bituminøse belægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Haurumsvej		
Vejnr.	7512997.0		
Start ved	Tilst Skolevej		
Egnethed for nedklassificering:			
Beregnet restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger:		20,2 %	Vej
		77,4 %	Sti
Er den beregnede restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger større end 25 % af den teoretiske, tekniske levetid:		☐ Ja	☒ Nej
		☒ Ja	☐ Nej
			Vej
			Sti
Er der konstateret trafikfarlige forhold:		☐ Ja	☒ Nej
Påtænkte udbedringsarbejder: (Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering)			
<u>Aarhus Kommunes kommentar:</u>			
Se Aarhus Kommunes kommentar til udberingsarbejder på rapportens første side.			
Besigtigelse	Dato:	<u>22-05-2024</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto
			Videoptagelse
Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:			
Vejens længde:	<u>205</u> meter		
Vejens areal:	<u>1250</u> kvadratmeter		
År for udlægning af slidlag (hvis kendt):	<u>0</u>		
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Klassificering i henhold til trafikbelastning:			
Trafikklasse	T2 let		
T0 =	Fortove og cykelstier		
T1 =	Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn		
T2 let =	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn		
T2 tung =	11 - 75 lastbiler på vejen pr. døgn		

Bilag 2.1

Vurderingsskema: asfaltbelægning



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

	Haurumsvej					
Vejnavn	Vejnr.	7512997.0				
Start ved	Tilst Skolevej					
Areal	1080	m2.				
Vejlængde	205	m.				%
Trafikklasse	T2 let		Levetid ny	25,0	år.	
			Levetid nu	4,9	år.	19,7
			Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller	5,1	år.	20,2
Skadestype	Bedømmelse					
	Hvad registreres	Skadens omfang			Skadesfaktor	Skadesgrad (4)
		Abs. Mål		%		
Langsgående revner	Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm	0	m.	0,0	2	0,00
				af vejens længde		
Samlingsrevner	Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger	135	m.	65,9	1,5	98,78
				af vejens længde		
Kracleringer	Samlet areal af krakelerede områder	166	m2.	15,4	14	215,19
				af vejens areal		
Afskalninger	Samlet areal af afskalninger	6	m2.	0,6	18	10,00
				af vejens areal		
Slaghuller	Samlet areal af Slaghuller	0,5	m2.	0,0	30	1,39
				af vejens areal		
Lunker og sætninger (1)	Samlet areal af områder med lunker og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere	3	m2.	0,3	17	4,72
				af vejens areal		
Sporkøring (2)	Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere	0	m.	0,0	1	
				af vejens længde		
Udtørring (stentab)	Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab	1000	m2.	92,6	5	462,96
				af vejens areal		
Lapper - pletvise	Samlet areal af lapper	8	m2.	0,7	8	5,93
				af vejens areal		
Andre Lapper (3)	Samlet areal af lapper	0	m2.	0,0	1	0,00
				af vejens areal		
	Skadessum total (5)					798,97
	Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)					787,58

Bilag 2.1

Vurderingsskema: asfaltbelægning



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

	Haurumsvej					
Vejnavn	Vejnr.	7512997.0				
Start ved	Tilst Skolevej					
Areal	139	m2.				
Vejlængde	87	m.			%	
Trafikklasse	T1		Levetid ny	28,0	år.	
			Levetid nu	21,7	år.	
			Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller	21,7	år.	
					77,4	
Skadestype	Bedømmelse					
	Hvad registreres	Skadens omfang		Skades- faktor	Skadesgrad (4)	
		Abs. Mål	%			
Langsgående revner	Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm	1	m.	1,1	2	
				af vejens længde	2,30	
Samlingsrevner	Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger	5	m.	5,7	1,5	
				af vejens længde	8,62	
Krakeleringer	Samlet areal af krakelerede områder	0	m2.	0,0	14	
				af vejens areal	0,00	
Afskalninger	Samlet areal af afskalninger	0	m2.	0,0	18	
				af vejens areal	0,00	
Slaghuller	Samlet areal af Slaghuller	0	m2.	0,0	30	
				af vejens areal	0,00	
Lunker og sætninger (1)	Samlet areal af områder med lunke og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere	0	m2.	0,0	17	
				af vejens areal	0,00	
Sporkøring (2)	Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere	0	m.	0,0	1	
				af vejens længde		
Udtørring (stentab)	Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab	0	m2.	0,0	5	
				af vejens areal	0,00	
Lapper - pletvise	Samlet areal af lapper	0	m2.	0,0	8	
				af vejens areal	0,00	
Andre Lapper (3)	Samlet areal af lapper	0	m2.	0,0	1	
				af vejens areal	0,00	
	Skadessum total (5)				10,92	
	Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)				10,92	

Bilag 3

Eftersyn: Sten - og flisebelægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Haurumsvej		
Vejnr.	7512997.0		
Start ved	Tilst Skolevej		
Egnethed for nedklassificering:			
Overholder tilstanden af alle elementer de anførte krav: ☐ Ja ☒ Nej			
Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej			
Påtænkte udbedringsarbejder: (Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering)			
Se Aarhus Kommunes kommentar til udberingsarbejder på rapportens første side.			
Besigtigelse	Dato:	<u>22-05-2024</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel ☒ Foto ☐	Videoptagelse ☐	Andet ☐
Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:			
Sider m fortov/kantsten			
Fortovslængde:	2 <u>100</u> meter	Antal fliser	2 500 Stk.
Fortovsareal:	<u>230</u> m2.		
Kantstenslængde:	2 <u>175</u> meter	Antal kantsten	350 Stk.
Antal nedløbsriste:	<u>0</u>		
År for Etablering (hvis kendt):	<u> </u>		
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Klassificering i henhold til trafikbelastning:			
Trafikklasse	T0		
T0 =	Fortove og cykelstier		
T1 =	Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn		
T2 let =	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn		
T2 tung =	10-20 lastbiler på vejen pr. døgn		

Bilag 3.1

Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Haurumsvej				
Vejnr.	7512997.0				
Start ved	Tilst Skolevej				
Besigtigelse	Dato:	22-05-2024		Initialer:	JPP
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto	Videoptagelse	Andet _____
Skadestyper	Bedømmelse (1)				Bemærkninger
	Alvorlighed	Omfang		Krav	
		Abs. Mål	%		
Kanter	Kant > 3 cm	m 0	0	Må ikke forekomme	
Lunker og sætninger	Dybde > 4 cm	m2 0	0	Max 10 %	
Knækkede fliser	Alle	Stk 43	8,6	Max 25 %	
Afskalninger	Alle	Stk 0	0	Max 10 %	
Se Aarhus Kommunes kommentar til	Alle	Stk 0	0	Må ikke forekomme	
Manglende fugemateriale	Dybde > 2 cm	m2 0	0	Max 2 %	
Defekte kantsten (2)	Skadestype 1	Stk 5	1,429	Må ikke forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (3)	Vertikalt > 2 cm Horisontalt > 5 cm	0 0	0 0	Må ikke forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (4)	Bortledning af vand til riste	m 0	0	Ingen opstuvning over kantsten	
Skader ved riste, dæksler o.l.	Alle	Stk 0	0	Skal kunne afvande	
Noter:					
Trafikklasse T0 T0 = Fortove og cykelstier					

Bilag 4.1

Eftersyn: Afvanding - Nedløbsbrønde



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Haurumsvej		
Vejnr.	7512997.0		
Start ved	Tilst Skolevej		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): ☒ Ja ☐ Nej			
Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej			
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	22-05-2024	Initialer: JPP
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto Videooptagelse Andet
Se Aarhus Kommunes kommentar til udberingsarbejder på rapportens første side.			
Årstal for etablering: Ukendt			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Rist		☒ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	3
Brønddel	☒ Plast ☐ Beton ☐ Andet	☒ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	3 stk. plast stk. beton
Noter:			

Bilag 4.2

Eftersyn: Afvanding - Stikledninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Haurumsvej		
Vejnr.	7512997.0		
Start ved	Tilst Skolevej		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): ☒ Ja ☐ Nej			
Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej			
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>22-05-2024</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X Foto	Videoptagelse Andet _____
Se Aarhus Kommunes kommentar til udberingsarbejder på rapportens første side.			
Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Stikledning	☐ Plast ☒ Beton ☐ Andet	☐ (a) God, som ny ☒ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Drænledning	☐ Plast ☐ Beton ☐ Andet	☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			
Afvandesoverfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat: ☐ Ja ☒ Nej			

Bilag 4.3

Eftersyn: Afvanding - rabatter og grøfter



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Haurumsvej		
Vejnr.	7512997.0		
Start ved	Tilst Skolevej		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): ☒ Ja ☐ Nej			
Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej			
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>22-05-2024</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	Foto	Videoptagelse Andet _____
Se Aarhus Kommunes kommentar til udberingsarbejder på rapportens første side.			
Årstal for etablering: _____			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Rabat/trug:		☐ (a) God, som ny ☒ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Grøft:		☐ (a) God, som ny ☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig ☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Noter:			

Bilag 6

Eftersyn: Vejens udstyr



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Vejnavn	Haurumsvej		
Vejnr.	7512997.0		
Start ved	Tilst Skolevej		
Egnethed for nedklassificering:			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): ☒ Ja ☐ Nej			
Er der konstateret trafikfarlige forhold: ☐ Ja ☒ Nej			
Påtænkte udbedringsarbejder:			
Besigtigelse	Dato:	<u>22-05-2024</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto Videoptagelse Andet <u> </u>
Se Aarhus Kommunes kommenta			
Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
Tilstand:			
☒ (a) God, som ny	Omfang (%):	<u>100</u>	Bemærkning:
☐ (b) Mindre god, men funktionsduelig		<u> </u>	<u>Vejmarkering og skilte</u>
☐ (c) Dårlig, ikke funktionsduelig		<u> </u>	<u> </u>
Noter:			